


COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE FORNECIMENTO NOS MOTORES BPS1S

AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS ELECTROLUX

Informamos que os motores By Pass utilizados nos aspiradores água e pó estarão sofrendo alterações em seu fornecimento, para os modelos abaixo:

Modelo	Descrição
3011BDBA195	Aspirador de Pó A10 Smart 127V
3011BDBA295	Aspirador de Pó A10 Smart 220V
3011DBA193	Aspirador de Pó WD10 HIDROVAC 127V
3011DBA293	Aspirador de Pó WD10 HIDROVAC 220V
3011HBRA405	Aspirador de Pó A20 Smart 127V
3011HBRA505	Aspirador de Pó A20 Smart 220V
3013EBRA402	Aspirador de Pó GT200 127V
3013EBRA502	Aspirador de Pó GT200 220V

Modelo	Descrição
3013EBRA404	Aspirador de Pó GT300 127V
3013EBRA504	Aspirador de Pó GT300 220V
A13	Aspirador de Pó A13
3011DBD	Aspirador de Pó A10 Turbo
3011PBA	Aspirador de Pó GT3000 127V
3011PBA277	Aspirador de Pó GT3000 220V
3013PBA	Aspirador de Pó T3001 127V
3013PBA277	Aspirador de Pó T3001 220V

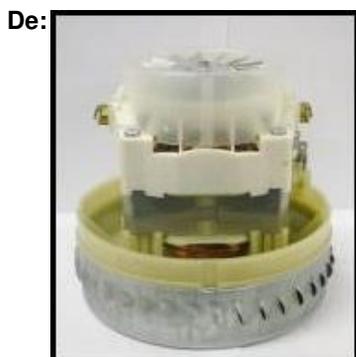

Motor descontinuado:
64376643 (Motor BPS1S 127V)
64300626 (Motor BPS1S 220V)



Novo Motor:
64300639 (Motor BPS1S 127V)
64300640 (Motor BPS1S 220V)

Os novos motores serão implementados nos aspiradores fabricados a partir do dia **01/11/2005** ou **Semana 44 de 2005**.

REPARO / TROCA DE MOTORES DE ASPIRADORES

Os novos motores possuem algumas diferenças dimensionais comparado com os motores descontinuados, devido a este fato, para a realização de reparos em motores teremos duas situações:

1ª SITUAÇÃO


Reparo em aspiradores fabricados com data **anterior** à implementação dos novos motores, **anteriores** ao número de série: **5, 44, 00001**, deverá ser procedido conforme a seguir:




Os aspiradores contidos nas datas de fabricação acima deverão ser trocados os seguintes componentes:

Motor + Kit Vedações + cabos de ligação do motor, conforme fotos abaixo.

Para aspiradores modelo Hidrovac códigos 3011DBA193 e 3011DBA293 serão necessárias as seguintes peças:

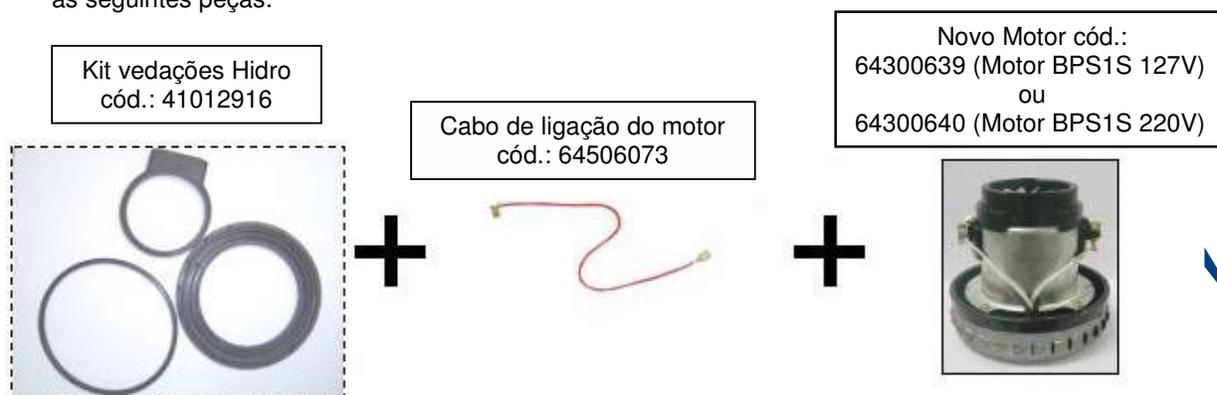

Para os demais modelos de aspiradores, serão necessárias as seguintes peças:

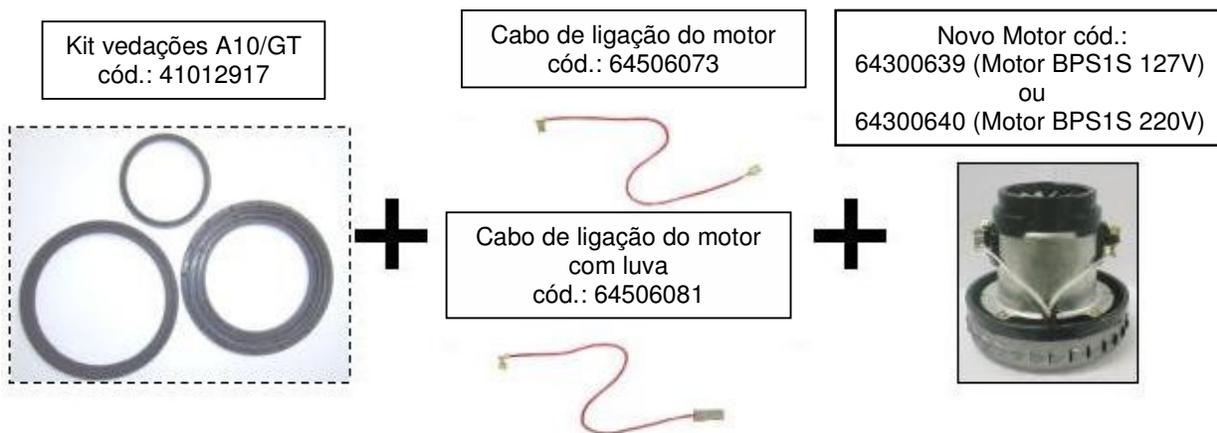

Obs.: O Kit vedações será fornecido, para adequação do novo motor às partes plásticas, suportes e tampas. Os cabos de ligação serão fornecidos para adequação das dimensões das ligações elétricas exigidas pelo novo motor.

2ª SITUAÇÃO

Reparo em aspiradores fabricados com data **posterior ou igual** à implementação dos novos motores, **posteriores ou iguais** ao número de série: **5, 44, 00001**, deverá ser procedido conforme a seguir:



Os aspiradores que fazem parte das datas de fabricação acima deverão ser trocados **somente o motor**, conforme foto abaixo. (Aplicável a todos os modelos anteriormente citados)

Novo Motor cód.:
64300639 (Motor BPS1S 127V)
OU
64300640 (Motor BPS1S 220V)



Obs.: Não será necessário realizar a troca de outros componentes como vedações e cabos de ligação, pois os mesmos já vem de fábrica nestes aspiradores.

Orientações de montagem, desmontagem dos motores e reparos em aspiradores estão disponíveis no BTEP_07/2005.

Elaboração:

Sander R. Gavronski – Analista de Serviços.

Verificação:

Marcos Sitko - Supervisor Engenharia de Serviços.

Aprovação:

Silvio R. Pessôa - Gerente de Pós-Vendas.

Curitiba, 04 de Novembro de 2005.

Auto - Treinamento		
Nome do Técnico / Atendente	Data da Leitura	Anotações e Observações